

## BEHANDLINGSBLAD Betongimpregnering

# Betonggolv

Underarbete



**Golv som innehåller betonglim.** Före det att Lino betongimpregneringsmedel appliceras ska betonglimmet tas bort genom att torrslipa golvet, sedan sopas och dammsugs golvet noga. Detta för att impregneringsmedlet ska kunna tränga ner i betongen.

**Rengör golvet!** Smuts och fläckar ska tas bort före impregnering, annars förseglas de i golvet och blir "omöjliga" att ta bort. Använd Pajax för olja och Rasker för animaliskt fett. Dosering och verkningstid enligt anvisning på etikett. Låt golvet torka över natten, före impregnering.

 
## BETONGIMPREGNERING

### MANUELLT ARBETE



#### 1 Impregnering med Lino betongimpregneringsmedel

Lägg ut Lino i koncentrat och fördela Lino jämnt på golvet, "måla golvet". Använd mopp, gummiraka, borste, roller eller spruta. Beräkna 1 liter Lino till 5–8 m<sup>2</sup>.



#### 2 Vid mycket sugande golv kan ett andra skikt/lager behövas för att helt mätta golvet och få en jämn och enhetlig yta. Kan läggas när golvet är "gåtorrt". Beräkna 1 liter Lino till 15–25 m<sup>2</sup>. **Anm. Lino ska inte bilda film ovanpå golvet, utan endast fylla porer och håligheter i golvet.**

### MASKINELLT ARBETE, KOMBISKURMASKIN



#### 1 Impregnering med Lino betongimpregneringsmedel

Häll Lino i koncentrat i renavtantenken, alt. blanda Lino och kallt vatten 50/50. Använd mjuka rondeller. Ställ in lämplig flödesmängd, ganska rikligt. Skura ut Lino i långsam drivfart UTAN att suga upp Lino – använd inte sug och sugfot. Viktigt! Skura inte större yta än 50–60 m<sup>2</sup> åt gången. Var noga med att köra kant i kant, överlappa inte.

#### 2 Skura omgående samma yta en gång till och nu med sugen på och sugfoten nere. Sänk flödet! Uppstår ränder, jämna ut med mopp. **Anm. Lino ska inte bilda film ovanpå golvet, utan endast fylla porer och håligheter i golvet.**



#### 3 Vid mycket sugande golv kan moment 1 och 2 behöva upprepas för att helt mätta golvet och få en jämn och enhetlig yta. Moment 3 kan utföras när golvet är "gåtorrt".

#### MASKIN- RENGÖRING

Rengör **snarast efter behandlingen** allt som varit i kontakt med Lino. Använd Dipex som rengöringsvätska! Var extra noga med rengöring av tankar, ledningar och sugpump. Dosera 1 liter Dipex till 2 liter kallt vatten. Låt brukslösningen verka cirka 5 minuter och skölj sedan rengjord yta omgående med rent varmt vatten.



**Gipeco**<sup>®</sup>  
SMART CLEANTECH